

# AVIS DE SÉCURITÉ

## DISTRIBUTION

2001- 10

### Barrure de mandrin pour remorque à conducteurs JL95406

*S.V.P. diffuser à tout le personnel du réseau aérien de Distribution*

#### Contexte:

Cet avis fait suite à un incident survenu à une équipe de monteurs du territoire Laurentides

#### Mise en situation :

L'incident est survenu lorsqu'une équipe était à déplacer un touret de conducteur sur une remorque. Alors que le touret était à une hauteur d'environ 5 pieds le crochet de la barrure de mandrin ( JL95406 ) s'est brisé provoquant ainsi la chute du touret dans la remorque.

#### Population concernée:

monteurs.


Nous interdisons donc le déplacement de touret de conducteur à l'aide des crochets de barrure de mandrin tant que ceux-ci n'auront pas été modifiés ou remplacés.


Pendant ce temps pour effectuer le déplacement de touret, vous devrez utiliser:

- le câble du treuil autour du touret  
ou bien
- des élingues autour du mandrin.


Voir photo: en annexe

Ressources support à contacter: Gilles Hétu (816-7289)

Préparé par:   
Gaétan Daigneault  
Chef Réseau aérien  
Expertise & Support technique  
Distribution

 01-09-18  
Gérard Cyr  
Chef Unité Sécurité / Prévention  
Expertise & Support technique  
Distribution


c.c. Liste de diffusion

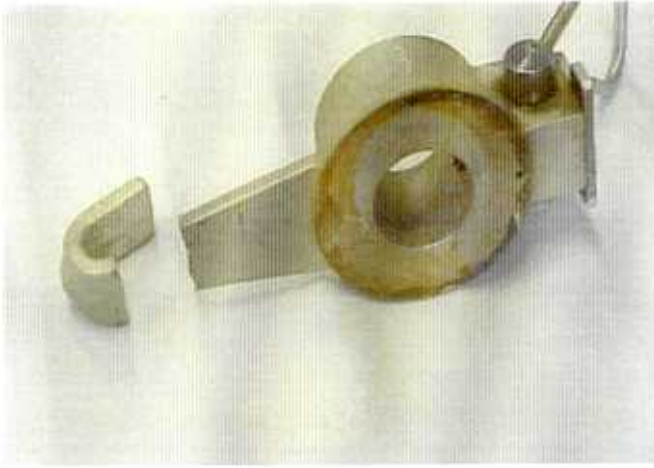

Barrure brisée

## Méthodes recommandées

Treuil autour du touret

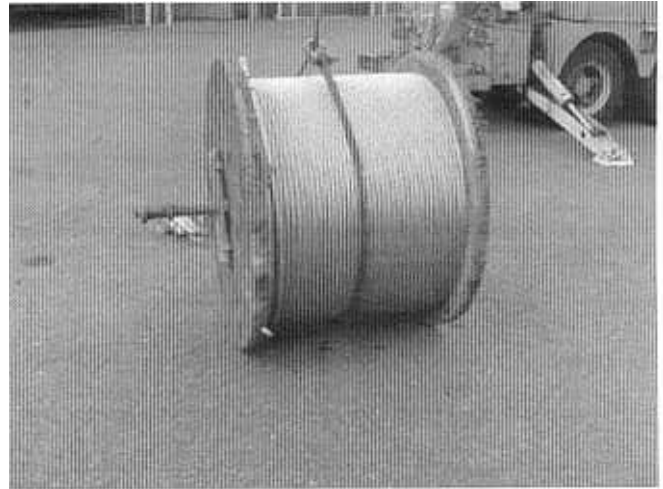

Élingues autour du mandrin