

AVIS DE SÉCURITÉ
DISTRIBUTION
2001- 16
Mandrin de tourets " Sauber "

S.V.P. diffuser à tout le personnel du réseau aérien de Distribution

Contexte:

Cet avis fait suite à 2 incidents survenus au territoire Richelieu

Mise en situation :

Les monteurs ont installé des tourets de conducteur 477 MCM dans une remorque à tourets sur les mandrins (shaft) prévus à cette fin et lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux du travail un des mandrins s'était brisé au niveau des trous d'ajustement.

Population concernée:

Monteurs, gestionnaires.

Nous interdisons donc l'utilisation des mandrins de tourets de marque Sauber. Nous vous demandons aussi de les retirer immédiatement des remorques et de les regrouper. Une expertise sera faite par une compagnie spécialisée en étude métallurgique.


Les mandrins Sauber visés par cette interdiction sont identifiés comme suit:


1. sur la plaque d'entraînement des tourets on retrouve l'inscription SAUBER
2. le mandrin est muni de 4 trous d'ajustement qui permettent de déplacer la plaque d'entraînement.

Il est possible de retrouver des mandrins identifiés SAUBER mais qui ne comportent pas les trous d'ajustement ces derniers ne sont pas ciblés par cet avis et cette interdiction.

Ressources support à contacter: Gilles Hétu (816-7289)


Préparé par:


Gaétan Daigneault
Chef Réseau aérien
Expertise & Support technique
Vice-présidence - réseau


01-12-20
Gérard Cyr
Chef Unité Sécurité / Prévention
Expertise & Support technique
Vice-présidence - réseau

c.c. Liste de diffusion


Émis le 01.12.14

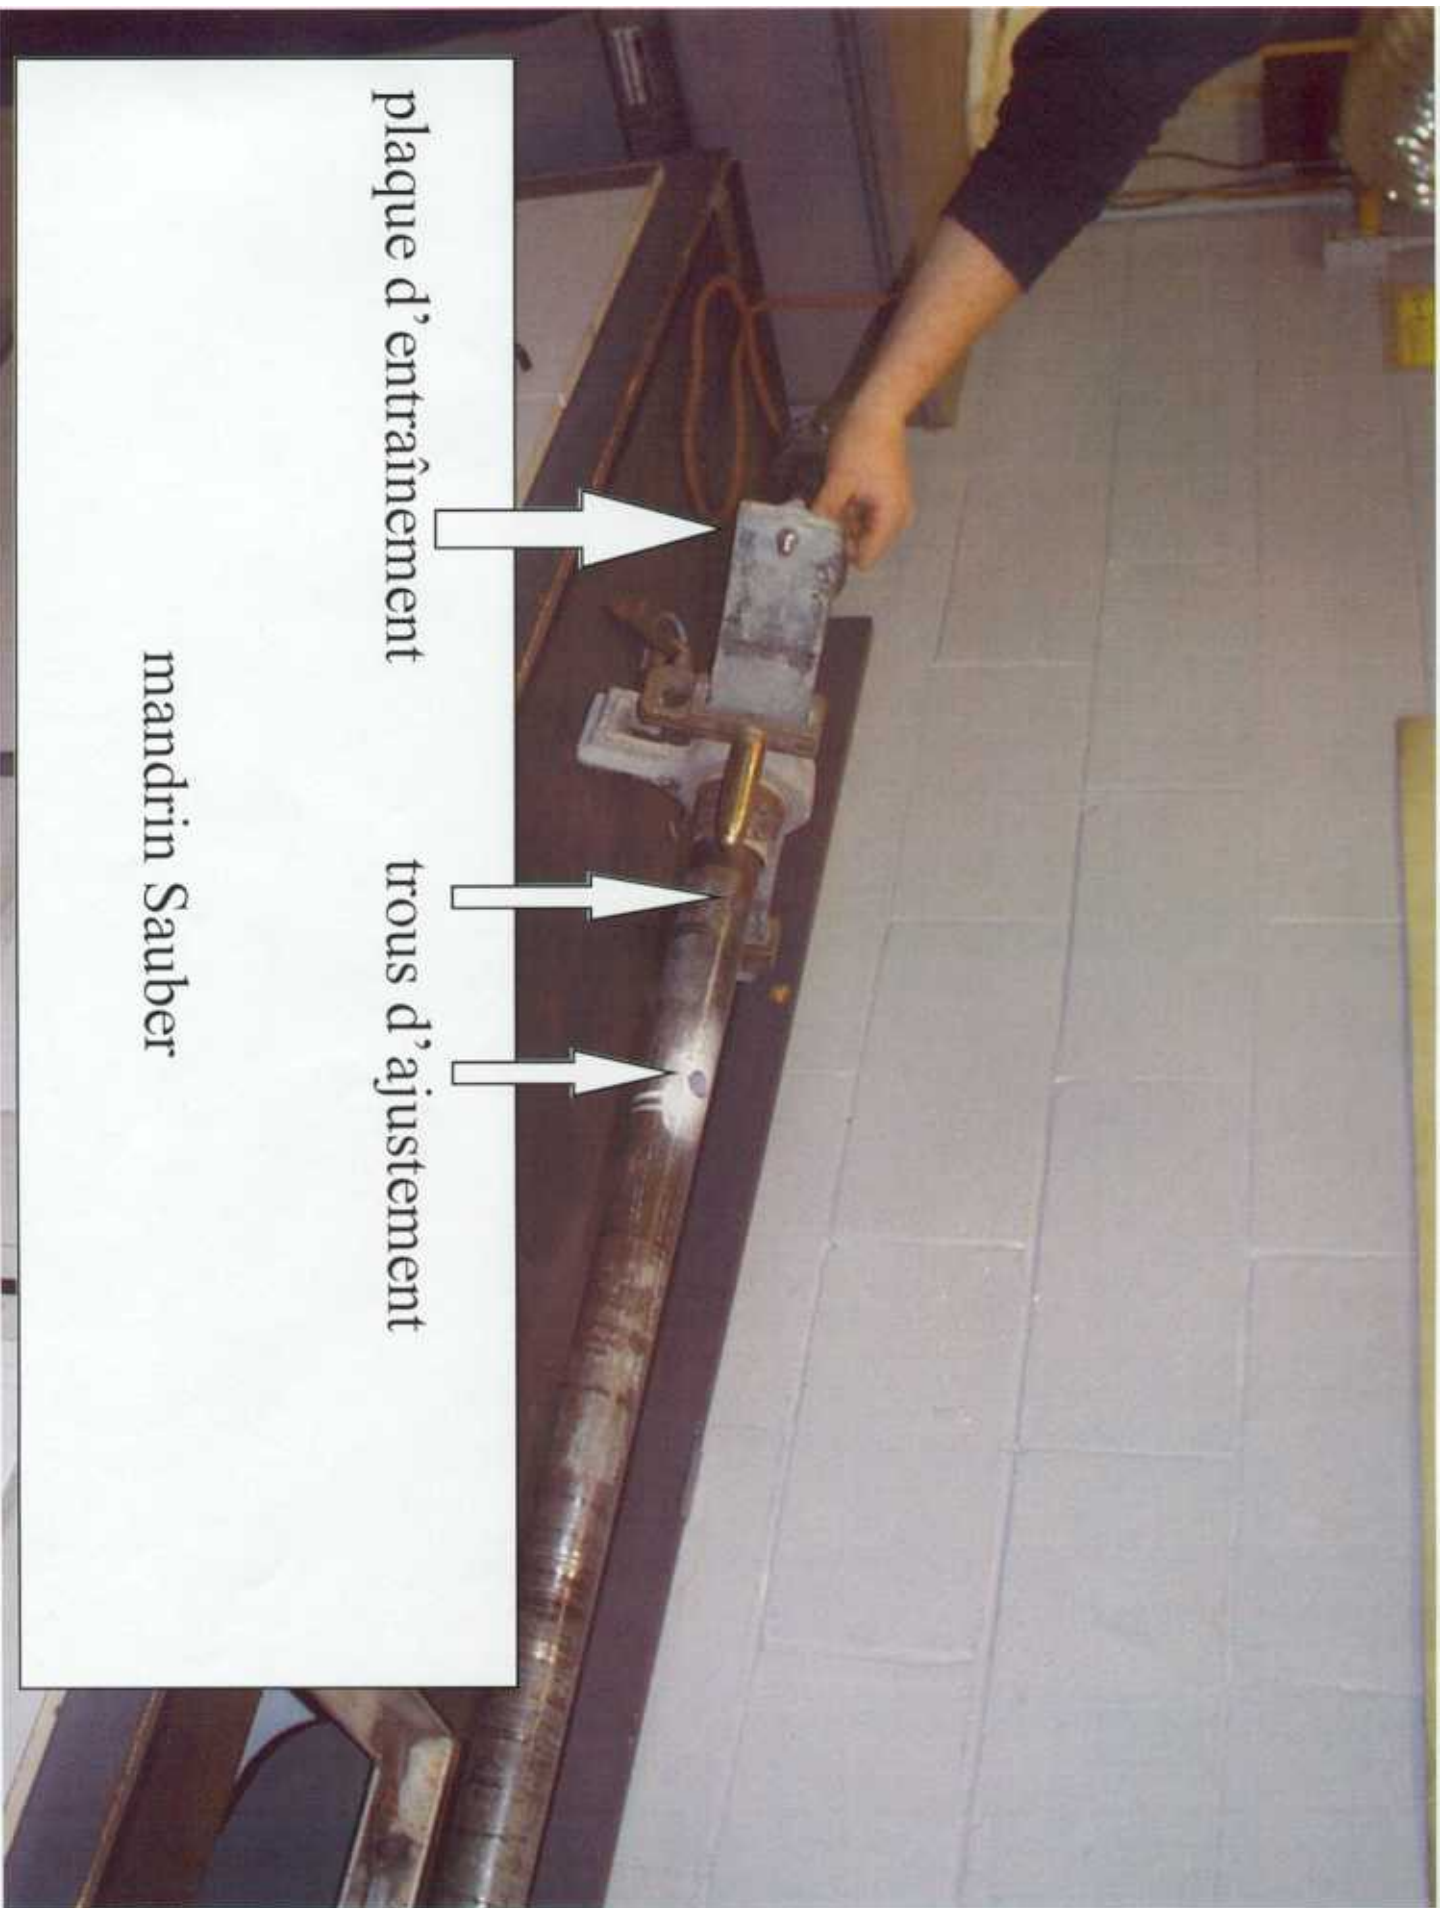

plaque d'entraînement

trous d'ajustement

mandrin Sauber

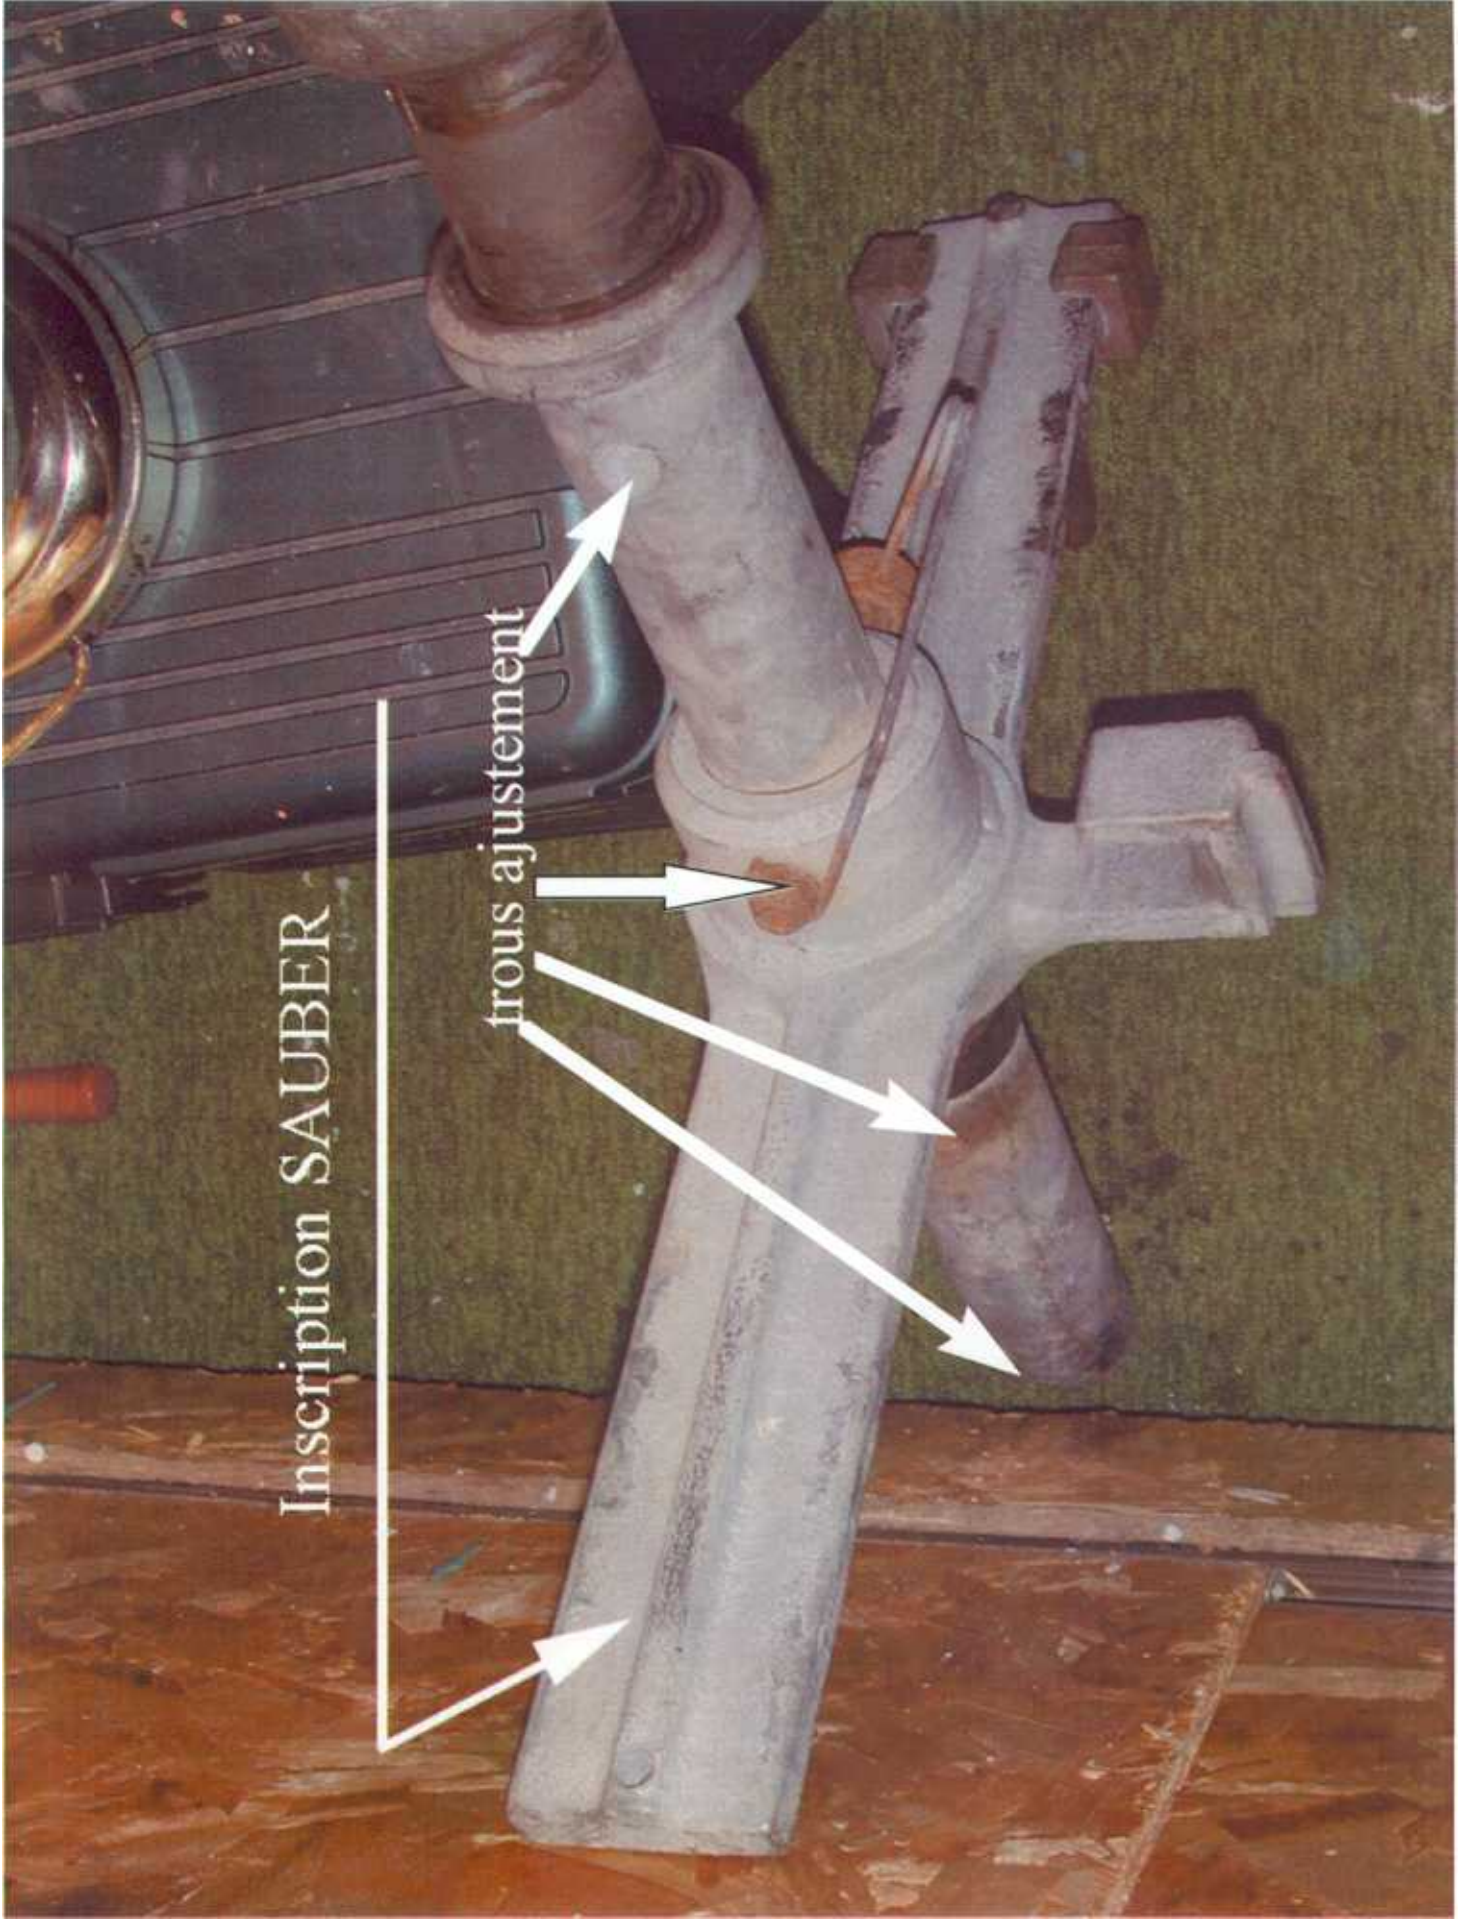

Inscription SAUBER

trous ajustement